

SAK 254 nm

M344

0.25 - 50 m⁻¹

Lectura directa EN ISO 7887:1994

Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cuvette	λ	Rango de medición
XD 7500	□ 50 mm	254 nm	0.25 - 50 m ⁻¹

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
sin necesidad de reactivo		

Lista de aplicaciones

- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales

Preparación

1. Filtrar el agua desionizada para la calibración a cero mediante un filtro de membrana con una porosidad de 0,45 μm .

Notas

1. Puesto que la coloración depende del valor de pH y la temperatura, deberán determinarse junto con la medición óptica e indicarse junto con el resultado.
2. El coeficiente de absorción espectral es una unidad descriptiva de la coloración real de la muestra acuosa. Bajo coloración real de la muestra se entiende la coloración producida solamente por sustancias disueltas en la muestra. Por ello se deberá filtrar la muestra antes de la determinación. La medición con una longitud de onda de 436 nm es obligatoria y suficiente para aguas naturales y residuales de depuradoras de agua. Puesto que las aguas industriales generalmente no poseen un máximo de extinción específico, son necesarios análisis adicionales con longitudes de onda de 525 nm y 620 nm. En caso de duda, realizar previamente un escaneo de longitud de ondas, con la función "Spektrum" (Mode 53), entre 330 nm y 780 nm.






Ejecución de la determinación Coeficiente de absorción espectral con 436 nm

Seleccionar el método en el aparato.


Para este método, no es necesario realizar una medición CERO cada vez en los siguientes dispositivos: XD 7000, XD 7500



Filtrar unos 100 mL de muestra con un filtro prelavado (porosidad 0,45 μm).

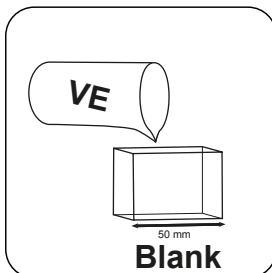


Llenar la **cupeta de 50 mm** con **agua desionizada**.

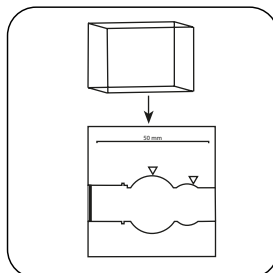


Poner la **cupeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!



Pulsar la tecla **ZERO**.

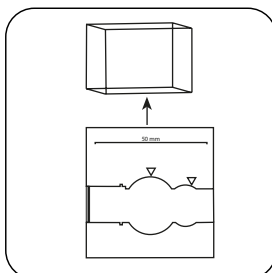


Extraer la **cupeta** del compartimiento de medición.

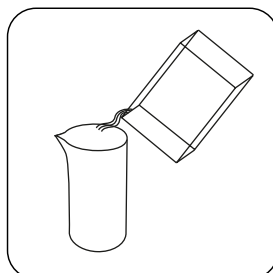


Vaciar la cupeta.


Para los aparatos que **no requieran medición CERO**, empezar aquí.

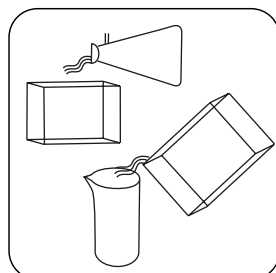

Lavar la cupeta con la muestra preparada.

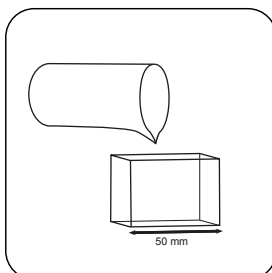

Llenar la **cupeta de 50 mm** con **muestra**.

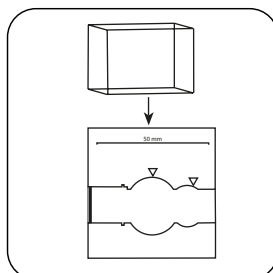

Poner la **cupeta de muestra** en el compartimiento de medición. ¡Debe tenerse en cuenta el posicionamiento!

A square button with rounded corners, a thin black border, and the word "Test" centered in a bold, black, sans-serif font.

Test

Pulsar la tecla **TEST** (XD:
START).

A continuación se visualizará el resultado como (m⁻¹).



Método químico

Lectura directa EN ISO 7887:1994

Apéndice

Función de calibración para fotómetros de terceros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	□ 50 mm
a	$-5.46584 \cdot 10^{-1}$
b	$1.00631 \cdot 10^{-2}$
c	
d	
e	
f	

De acuerdo a

EN ISO 7887:1994, sección central 3