



Aluminio PP

M50

0.01 - 0.25 mg/L Al

AL

Eriocromcianina R

Información específica del instrumento

La prueba puede realizarse en los siguientes dispositivos. Además, se muestran la cubeta requerida y el rango de absorción del fotómetro.

Dispositivos	Cuvette	λ	Rango de medición
MD 100, MD 110, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0.01 - 0.25 mg/L Al
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	535 nm	0.01 - 0.25 mg/L Al

Material

Material requerido (parcialmente opcional):

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Juego aluminio 20 ml VARIO	1 Cantidad	535000

Lista de aplicaciones

- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
- Tratamiento de aguas de aporte
- Agua de caldera
- Agua de refrigeración

Preparación


1. Para conseguir resultados de análisis exactos, la muestra acuosa deberá tener una temperatura entre 20 °C y 25 °C.
2. Para reducir errores por impurificaciones, lavar las cubetas y accesorios necesarios antes de su uso con una solución de ácido clorhídrico (aprox. 20%), enjuagándolos a continuación con agua desionizada.






Ejecución de la determinación Aluminio con sobres de polvos Vario


Seleccionar el método en el aparato.

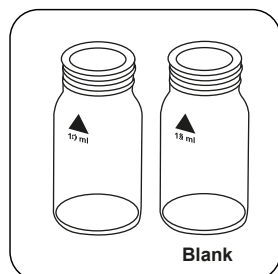


Preparar dos cubetas limpias de 24 mm. Identificar una como cubeta en blanco.

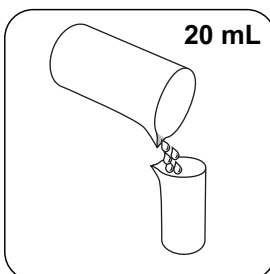


Añadir **20 mL de muestra** en un vaso de medición de 100 mL.

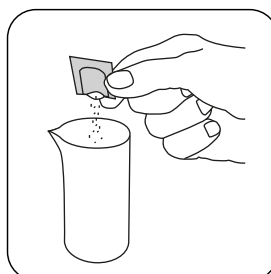


Añadir un **sobre de polvos Vario ALUMINIUM ECR F20**.

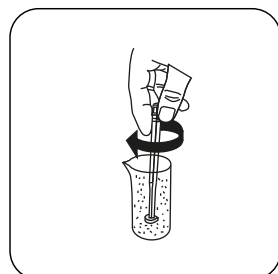


Disolver los polvos agitando.

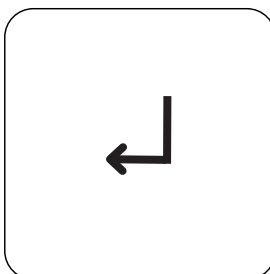


Pulsar la tecla **ENTER**.

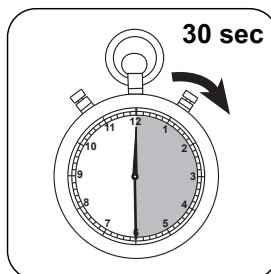


Esperar **30 segundos como periodo de reacción**.

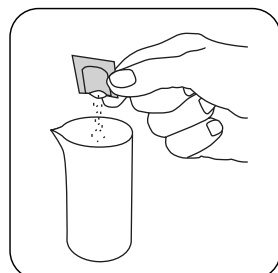

Añadir un **sobre de polvos Vario HEXAMINE F20**.

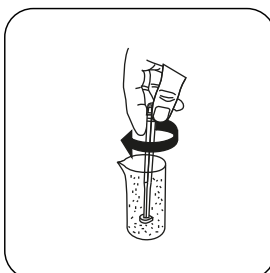


Disolver los polvos agitando.

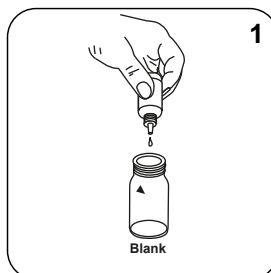


Añadir **1 gota de Vario ALUMINIUM ECR Masking Reagent** en la cubeta en blanco.




Añadir en cada cubeta
10 mL de muestra pretra-
tada.

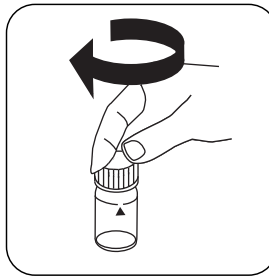


Cerrar la(s) cubeta(s).

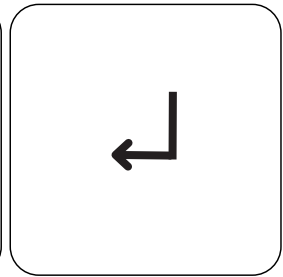


Pulsar la tecla **ENTER**.

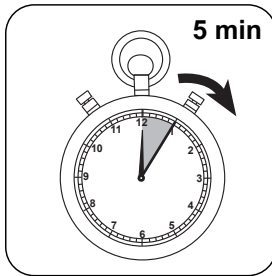


Esperar **5 minutos como**
periodo de reacción.

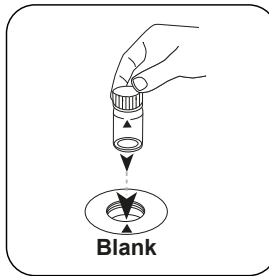


Poner la **cubeta en blanco**
en el compartimiento de
medición. ¡Debe tenerse en
cuenta el posicionamiento!

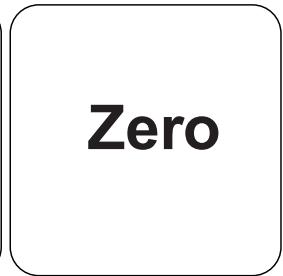


Pulsar la tecla **ZERO**.

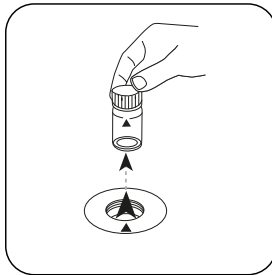

Extraer la cubeta del
compartimiento de medi-
ción.

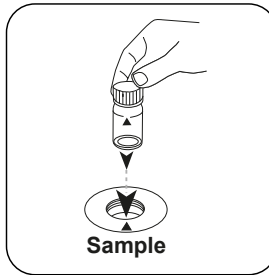

Poner la **cubeta de**
muestra en el comparti-
miento de medición. ¡Debe
tenerse en cuenta el posi-
cionamiento!

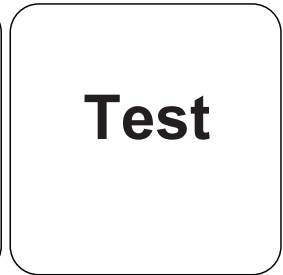

Pulsar la tecla **TEST (XD:**
START).

A continuación se visualizará el resultado en mg/L Aluminio.



Evaluación

La siguiente tabla muestra cómo los valores de salida se pueden convertir a otros formularios de citas.

Unidad	Conversión	Factor de conversión
mg/l	Al	1
mg/l	Al ₂ O ₃	1.8894

Método químico

Eriocromcianina R

Apéndice

Función de calibración para fotómetros de terceros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	∅ 24 mm	□ 10 mm
a	$5.35254 \cdot 10^{-3}$	$5.35254 \cdot 10^{-3}$
b	$1.95468 \cdot 10^{-1}$	$4.20256 \cdot 10^{-1}$
c		
d		
e		
f		

Interferencia

Interferencias extraíbles

- La presencia de fluoruros y polifosfatos puede hacer disminuir el valor de los resultados. Esta influencia no suele tener mayor significado, a menos que el agua se flou-
rure artificialmente. En este caso puede usarse la tabla siguiente para determinar la
concentración real de aluminio.

Fluo- ruro [mg/L F]	Valor visualizado: Aluminio [mg/L]					
	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
0,2	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32
0,4	0,06	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34
0,6	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,37
0,8	0,06	0,13	0,20	0,26	0,32	0,40
1,0	0,07	0,13	0,21	0,28	0,36	0,45
1,5	0,09	0,20	0,29	0,37	0,48	---

Bibliografía

Richter, F. Fresenius, Zeitschrift f. anal. Chemie (1943) 126: 426

De acuerdo a

Método APHA 3500-Al B