

Медь 50 Т

М149

0.05 - 1 mg/L Cu^{a)}

Биквинолин

Специфическая информация об инструменте

Тест может быть выполнен на следующих устройствах. Кроме того, указывается требуемая кювета и диапазон поглощения фотометра.

Приборы	Кювета	λ	Диапазон измерений
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	□ 50 mm	559 nm	0.05 - 1 mg/L Cu ^{a)}

Материал

Необходимый материал (частично необязательный):

Реактивы	Упаковочная единица	Номер заказа
Медь № 1	Таблетка / 100	513550BT
Медь № 1	Таблетка / 250	513551BT
Медь № 2	Таблетка / 100	513560BT
Медь № 2	Таблетка / 250	513561BT
Набор Медь № 1/№ 2 [#]	100 каждая	517691BT
Набор Медь № 1/№ 2 [#]	250 каждая	517692BT

Область применения

- Охлаждающая вода
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Контроль воды в бассейне
- Подготовка питьевой воды
- Гальванизация

Подготовка

1. Сильно щелочные или кислые воды перед анализом следует довести до уровня pH от 4 до 6.






Выполнение определения свободной меди, с использованием таблетки


Выберите метод в устройстве.

Также выберите определение: свободного.


Для этого метода обязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следующих устройствах: XD 7000, XD 7500

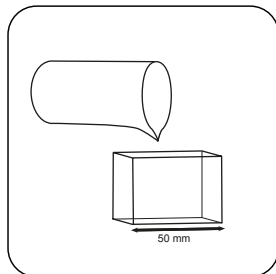


Наполните **50-мм** кювету пробой.

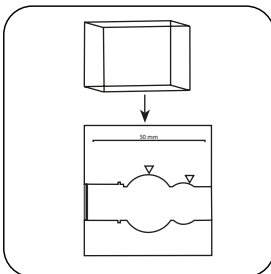


Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

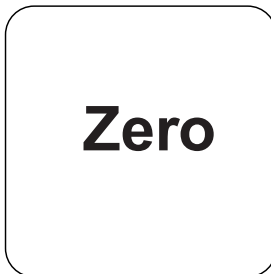


Нажмите клавишу **НОЛЬ**.

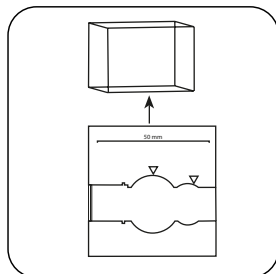

Извлеките **кювету** из измерительной шахты.

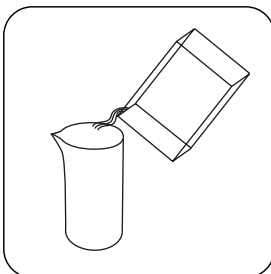


Опорожните кювету.

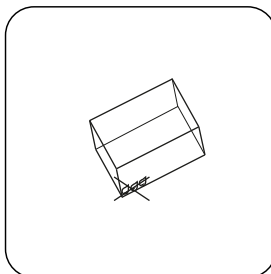


Хорошо высушите кювету.


Для приборов, для которых не требуется **измерение нулевого значения**, начните отсюда.

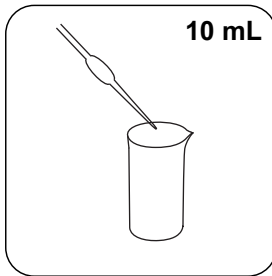


Наполните подходящий сосуд для проб **10 мл** пробы.

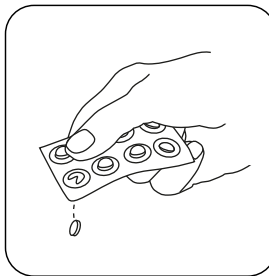


Добавить **таблетку COPPER No. 1**.

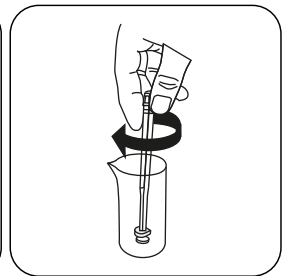


Раздавите и растворите таблетку (таблетки) легким вращением.

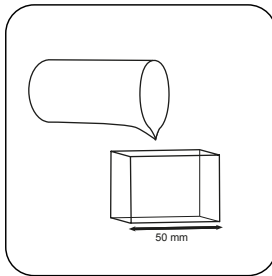

Наполните **50-мм** кювету пробой.

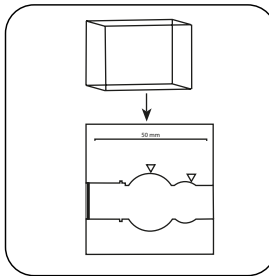

Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

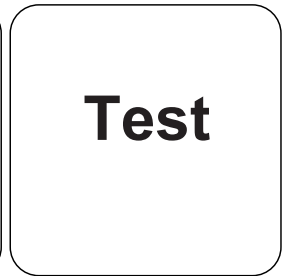

Нажмите клавишу **ТЕСТ** (XD: **СТАРТ**).

На дисплее отображается результат в мг/л свободной меди.




Выполнение определения общей меди, с использованием таблетки


Выберите метод в устройстве.

Также выберите определение: общего.


Для этого метода обязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следующих устройствах: XD 7000, XD 7500

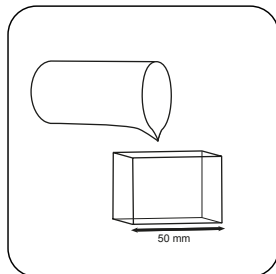


Наполните **50-мм** кювету пробой.

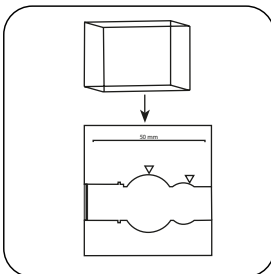


Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

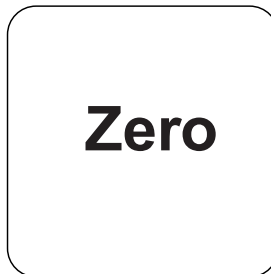


Нажмите клавишу **НОЛЬ**.

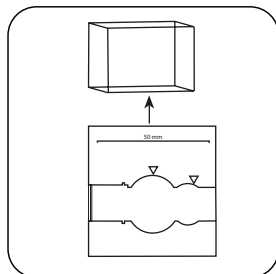

Извлеките **кювету** из измерительной шахты.

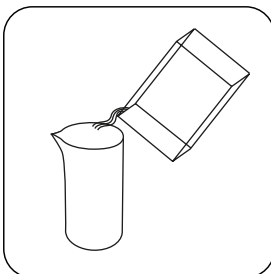


Опорожните кювету.

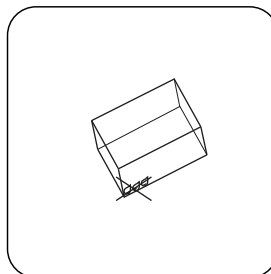


Хорошо высушите кювету.


Для приборов, для которых не требуется **измерение нулевого значения**, начните отсюда.

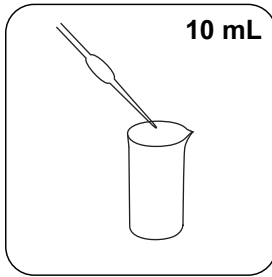


Наполните подходящий сосуд для проб **10 мл** пробы.

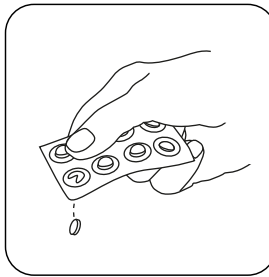


Добавить **таблетку COPPER No. 1.**

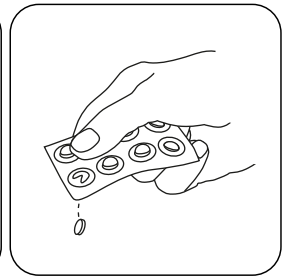


Добавить **таблетку COPPER No. 2.**

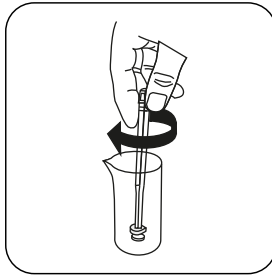

Раздавите и растворите таблетку (таблетки) легким вращением.

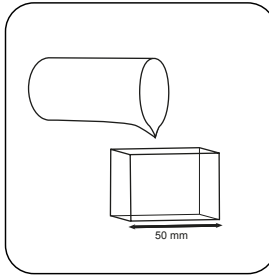

Наполните **50-мм кювету пробой.**

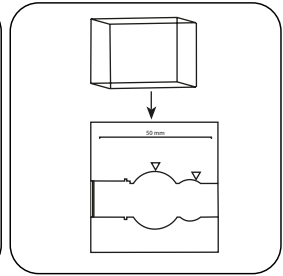

Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

Test

Нажмите клавишу **ТЕСТ** (XD: **СТАРТ**).

На дисплее отображается результат в мг/л общей меди.




Выполнение определения Медь, дифференцированное определение, с использованием таблетки


Выберите метод в устройстве.

Также выберите определение: дифференцированное.


Для этого метода обязательно проводить измерение НУЛЯ каждый раз на следующих устройствах: XD 7000, XD 7500

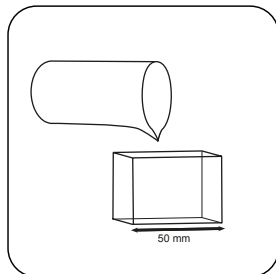


Наполните **50-мм** кювету пробой.

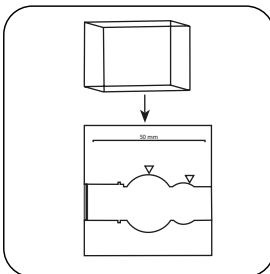


Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

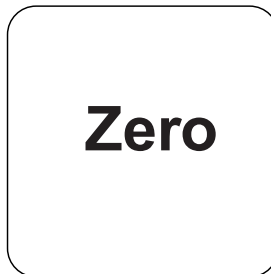


Нажмите клавишу **НОЛЬ**.

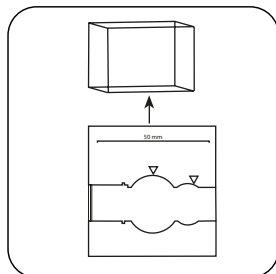

Извлеките **кювету** из измерительной шахты.

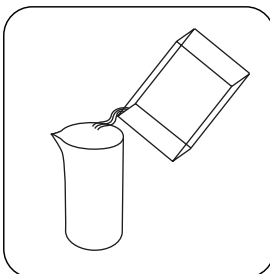


Опорожните кювету.

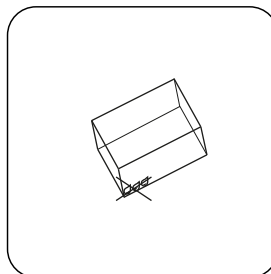


Хорошо высушите кювету.


Для приборов, для которых не требуется **измерение нулевого значения**, начните отсюда.

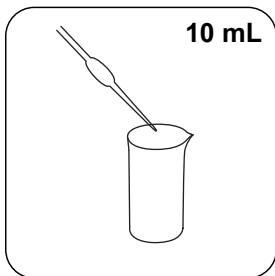


Наполните подходящий сосуд для проб **10 мл** пробы.

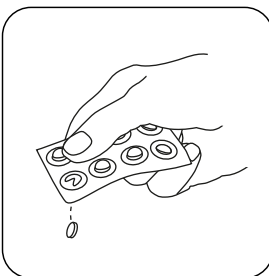


Добавить **таблетку COPPER No. 1.**

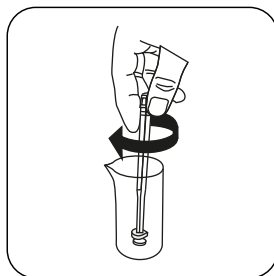


Раздавите и растворите таблетку (таблетки) легким вращением.

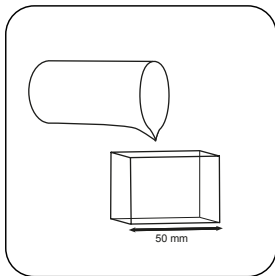


Наполните **50-мм** кювету пробой.

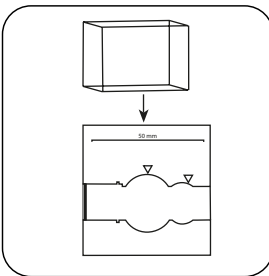


Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

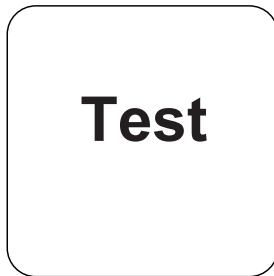


Нажмите клавишу **ТЕСТ** (XD: **СТАРТ**).

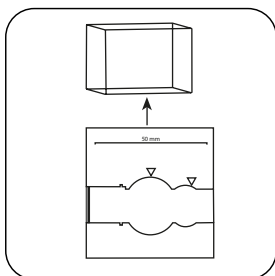



Извлеките **кювету** из измерительной шахты.

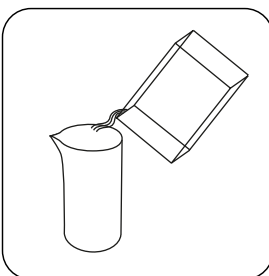


Полностью вылейте раствор пробы обратно в сосуд для проб.

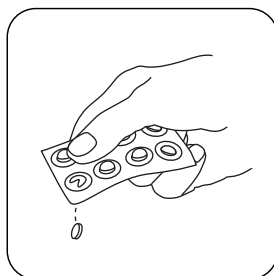


Добавить **таблетку COPPER No. 2.**

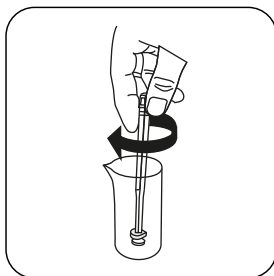

Раздавите и растворите таблетку (таблетки) легким вращением.

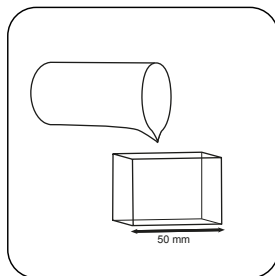

Наполните 50-мм кювету пробой.

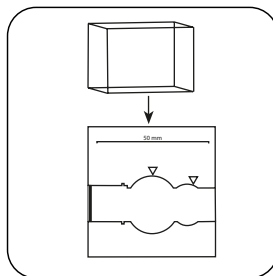

Поместите **кювету для проб** в измерительную шахту. Обращайте внимание на позиционирование.

Test

Нажмите клавишу **ТЕСТ** (XD: **СТАРТ**).

На дисплее отображается результат в мг/л свободной, связанной и общей меди.

Химический метод

Биквинолин

Приложение

Нарушения

Постоянные нарушения

1. Определению мешают Цианид и Серебро.

Проверка метода

Предел обнаружения	0.009 mg/L
Предел детерминации	0.028 mg/L
Конечное значение диапазона измерений	1 mg/L
Восприимчивость	1.62 mg/L / Abs
Доверительная область	0.009 mg/L
Среднеквадратическое отклонение процесса	0.004 mg/L
Коэффициент вариации метода	0.71 %

Ссылки на литературу

Photometrische Analyse, Lange/Vedjerek, Verlag Chemie 1980

^{a)} определение свободного, связанного и общего содержания | * в комплект входит палочка для перемешивания